

VALSTYBĖS ĮMONĖS "LR CIVILINĖS AVIACIJOS DIREKCIJA"
CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKCIJOS TINKAMUMO SKRAIDYTI DIREKTYVA

LĖKTUVO JAK-52 AUKŠTUMOS VAIRO VALDYMO SEKTORIAUS TIKRINIMAS

2000 m. gegužės 1 d. Nr. CAI-TSD-007/2000

TAIKOMA: visų serijų lėktuvams Jak-52.

Atliekant UAB "Termikas" techninės priežiūros darbus, aptiktas įtrūkimas lėktuvo Jak-52 aukštumos vairo valdymo sektoriuje. Įtrūkimo ilgis yra apie 19 mm išilgai nuožulos ir eina kiaurai per detalę (det. Nr. 525100-80-3).

Duomenys apie lėktuvą:

bendroji skrida – 936 val. 15 min.,
skrida po kapitalinio remonto – 10 val. 50 min.,
remontuotas 2 kartus.

TIKSLAS: patikrinti aukštumos vairo valdymo sektoriaus nuožulos vietą.

ĮSIGALIOJIMO DATA: gavus šią Direktyvą.

ATLIKIMAS:

- nuimti stabilizatoriaus aptakus,
- nuvalyti, t.y. pašalinti dažus ir gruntą nuo sektoriaus (det. Nr. 525100-80-3) nuožulos vietoje,
- patikrinti dešimteriopai didinančia lupa nuvalytą paviršių.

Kilus įtarimui dėl įtrūkimo, atlikti patikrą dažų metodu.

Neįvykdžius šios Direktyvos, lėktuvu skristi draudžiama.

Apie šios Direktyvos įvykdymą ir rezultatus padaryti įrašus lėktuvo formuliario XII skyriuje.

Direktorius

A. Šumskas